

# 说明函

尊敬的用户：



您好！

国家市场监督管理总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。



我司电梯产品使用的永磁同步无齿轮曳引机 **MST-MCG** 系列（含 **MST150、MCG150、MST200、MCG200 及 MCG300**）驱动主机所配置的鼓式制动器松闸结构设有手动松闸定位装置（即松闸顶杆限位装置，包含小弹簧、钢珠、松闸顶杆上含有限位的钢珠孔），在电磁力作用下，因有限位而不会产生摆动现象，可定义为非本次总局要求的更换范围，非本次定义的风险范围。请按照电梯维护保养规则和曳引机使用说明文件，定期对制动器进行维护保养。

二款手动松闸结构说明：

1、手动松闸角度  $\alpha < \alpha_{\text{自锁}}$  角度，手动松闸后，可以自动复位。

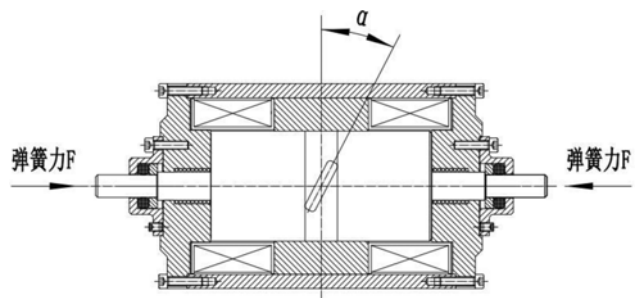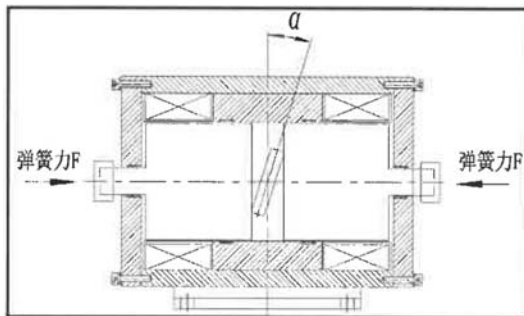

2、手动松闸复位后，定位装置自动定位，不会在电磁力作用下产生摆动，不会使制动器卡阻。

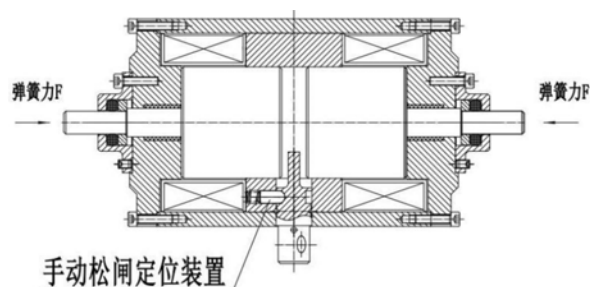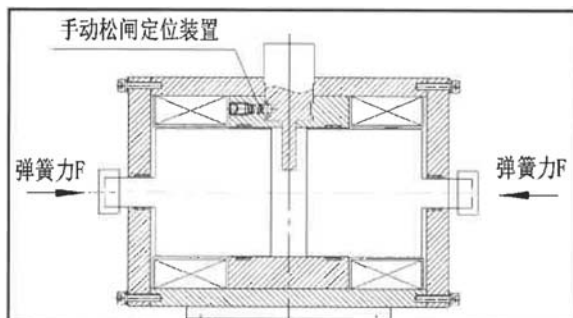

3、相关警示标签。



附：制动器拆解保养的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司  
售后服务窗口热线电话：400 6590 900  
2021 年 05 月 26 日