



❖ 声明:

本指导包含的 OTIS 有齿轮主机制动器均为非柱塞式鼓式制动器，无需进行拆解清洗。

❖ 安全通则

- 这份工地指导是一个工作计划。它应用于对于安全是完全控制的特定工作场地。
- 在没有阅读和理解该文件之前，不要使用任何工具、材料和文件中描述的方法开始工作和任务。所有的工地活动必须确保安全。


❖ 适用范围

本文件仅适用于如下主机制动器的日常维护保养：


13VTR，18ATF，17CT（2005 年 11 月之后的产品），140VAT（进口），160VAT（进口）。

A. 对应主机和制动器规格如下：


主机类型	主机件号	电机件号	制动器电磁铁件号
13VTR	DAA9676A JO9697AP	TAA20066B DAA20066A DAA20066H	DAA330E
18ATF	TAD20000A	DAA20570A DAA20570B DAA20570C	TAB330AJ
17CT(2005年 11月之后产品)	JX7078BA	DO9508A DAA20570D DO10320H	DAA330H
140VAT(进口)	TAC20002A	TAA20002C	TAB330AP
160VAT(进口)	TAB20003A	TAA20003C	TAA330BA4

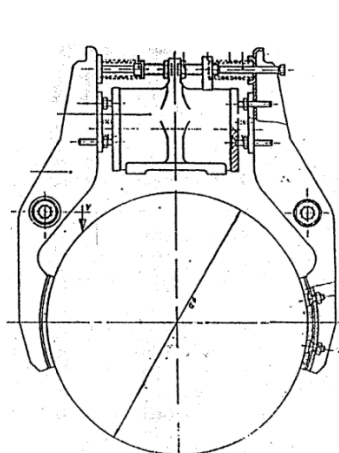

13VTR, 140VAT, 160VAT
结构示意图

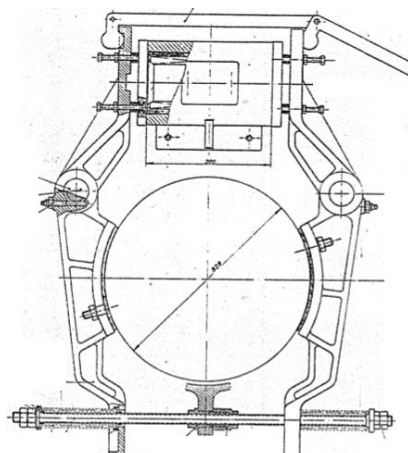

18ATF 制动器结构示意图

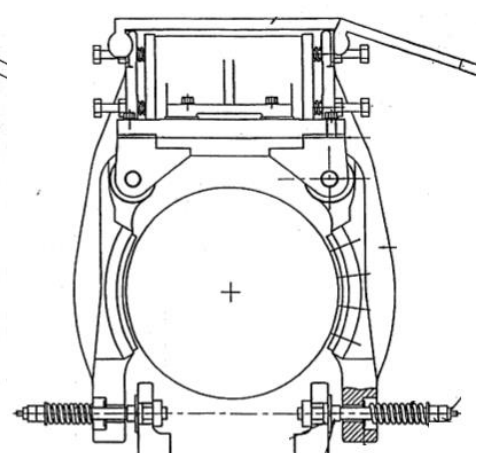

17CT(2005 年 11 月之后产品)
结构示意图

Field Instruction

OTIS

有齿轮主机整体封装式电磁铁制动器维护保养指导

No.:



Date: 2021-05-24
Page: 2 of 10

B. 各款主机工地识别指引(可通过铭牌和曳引机外形确认)

主机类型	主机件号	电机件号	制动器电磁铁件号	主机图片	主机铭牌示例	电机铭牌示例	整体封装式制动器电磁铁铭牌示例
13VTR	DAA9676A JO9697AP	TAA20066B DAA20066A DAA20066H	DAA330E				无
18ATF	TAD20000A	DAA20570A DAA20570B DAA20570C	TAB330AJ				
17CT(2015年11月之后产品)	JX7078BA	DO9508A DAA20570D DO10320H	DAA330H				
140VAT(进口)	TAC20002A	TAA20002C	TAB330AP				
160VAT(进口)	TAB20003A	TAA20003C	TAA330BA4				

Field Instruction

OTIS

有齿轮主机整体封装式电磁铁制动器维护保养指导



No.:



Date: 2021-05-24

Page: 3 of 10

1.工具需求清单:

项目	说明,照片,部件	数量
1	开口扳手（规格 10#, 14#, 17#, 19#, 24#） 	1 套
2	卷尺 	1 个
3	塞尺 	1 个
4	细砂纸（280 目以上） 	2 张
5	手动开闸扳手	1 套
6	干净柔软的布	5 块
7	警示护栏	1 套
8	万用表	1 个
9	断电锁闭工具	1 套

2.物料需求清单:

项目	说明,照片,部件	数量
1	清洁剂, 美孚 D60 (Exxsol D60)	200ml
2	工业润滑脂（可用品牌型号: ExxonMobil Unirex EP2, 或者 Shell Alvania EP LF 2 或长城极压锂基润滑脂 1 号）	50g



3.准备工作:

- a) 将工地现场的工作计划通知客户;
- b) 准备工具和物料;
- c) 完成风险扫描和个人防护用品的佩戴;
- d) 解除电梯的正常工作状态;
- e) 检查并确保没有乘客在轿厢中;
- f) 关闭电源, 验证无剩余能量, 完成锁闭挂牌程序;

注意: 必须严格执行锁闭程序。在清洁制动器工作开始前, 确保不存在任何的电能和机械能。

4.操作步骤


Field Instruction		OTIS
有齿轮主机整体封装式电磁铁制动器维护保养指导		No.:
		Date: 2021-05-24 Page: 5 of 10
步骤	描述和照片	工具列表
1	<p>❖ 与主管完成 JHA</p> <p>❖ 正确设置护栏停止电梯对公众服务 注意：此方法必须同时有两名服务技师。</p> <p>1.1 在一楼大堂电梯入口处放置护栏，护栏至少应为三折。</p>  <p>1.2 按需要控制这台电梯的外呼按钮，进入电梯，并在轿厢内放置护栏，将电梯置于“司机服务”状态或“独立服务”状态（如果有该功能）。</p>   <p>1.3 将轿厢移动到顶层，一名服务技师在轿厢内防止无关人员进入，另一名服务技师尽快进入机房。</p> <p>1.4 在电梯停止时，机房内的服务技师用控制柜对讲与轿厢内的服务技师进行沟通，轿厢内的服务技师退出轿厢，机房内技师在控制柜选择ERO模式，使轿厢继续上升，直至对重架压牢缓冲器。之后，手动松闸双制动器，以验证是否溜车。</p>	警示护栏 手动释放扳手
2	<p>❖ 在机房切断电源，用万用表验证零能量，执行断电锁闭警示程序</p>  	断电锁闭工具，万用表，



3


❖ 拆卸制动器:

3.1 测量并记录两侧制动弹簧长度（如下图所示），以便在重新安装时能够恢复弹簧至适当的压缩长度，保证制动力矩不变。

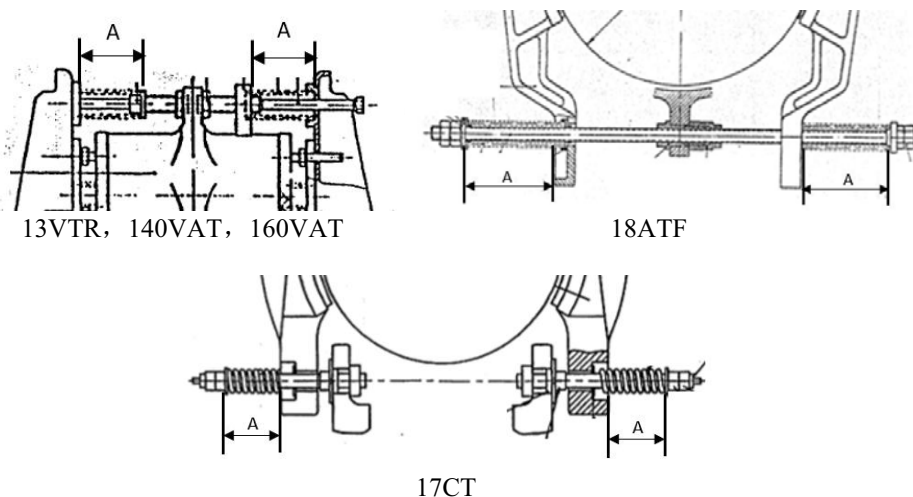

3.2 从弹簧杆的弹簧端开始逐次拆除定位锁母，调节螺母，垫圈，制动弹簧。

3.3 拆除两侧制动臂的中心销轴，拆下两侧制动臂。注意不要拆除或拧动上侧吸合圆盘的制动间隙调整螺栓，以保证重新安装后制动间隙不发生变化。

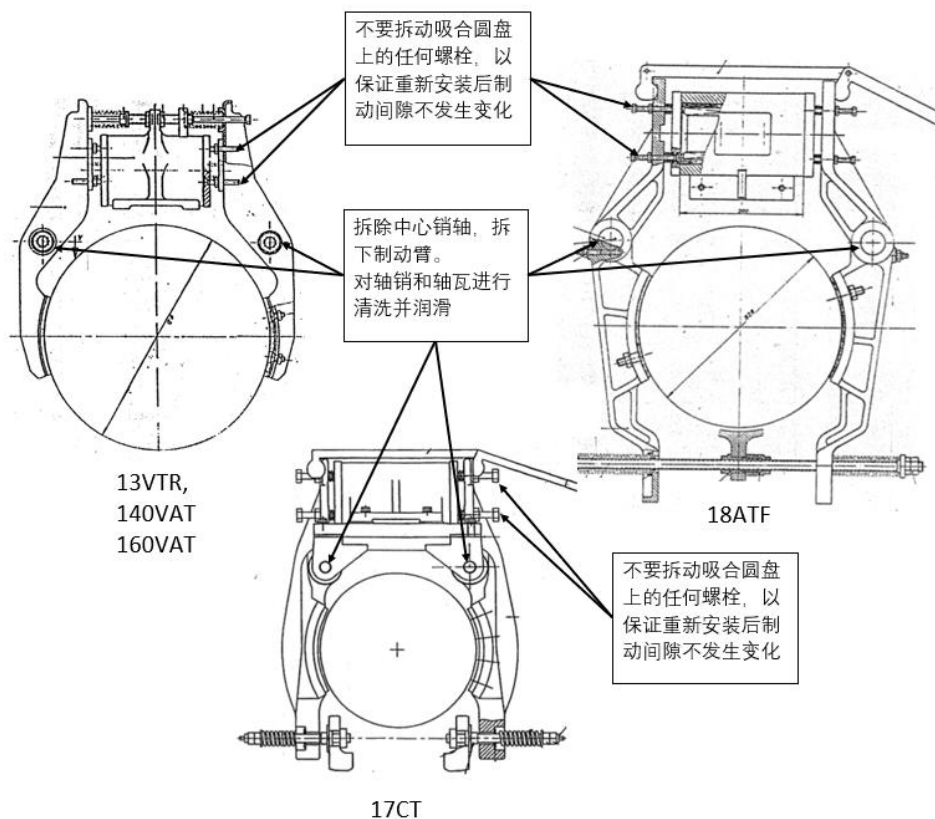

开口扳手
卷尺



4


❖ 制动器部件清洁，润滑与检查：

4.1 使用浸有清洁剂的布清洁销轴、轴瓦，并使用润滑脂对销轴和轴瓦进行润滑。如果销轴上有磨痕，用细砂纸轻轻打磨平滑。同时对制动弹簧和螺杆相关部件进行必要的清洁。



对销轴和轴瓦进行清洗并润滑

4.2 检查并清洁吸合圆盘和电磁铁的接触面。

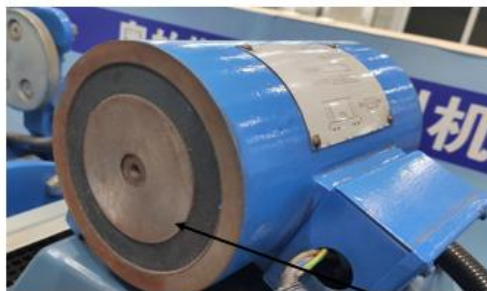


检查并清洁吸合圆盘和电磁铁的接触面

4.3 检查制动器闸衬，并观察铆钉头部必须低于凹槽，不得突出，并检查是否有松动的铆钉。

使用浸有清洁剂的布清洁闸衬和制动轮表面，不得有油污和异物。

干净柔软的布
清洁剂
细砂纸
工业润滑脂

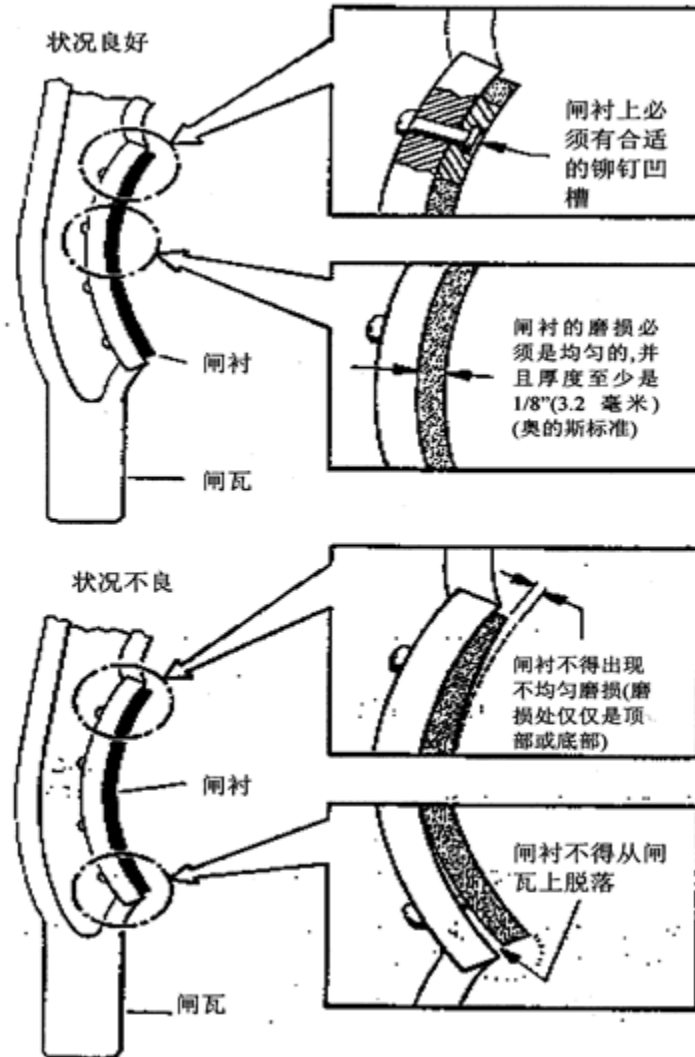

5


❖ 制动器重新安装:
按照拆卸程序相反的步骤重新安装制动器。组装时注意按照先前的记录值,恢复装好制动杆上的锁母位置和弹簧长度,以保证制动力矩不发生变化。

开口扳手

6

❖ 制动器机械调整:
制动器组装完毕后,因吸合圆盘的制动间隙调整螺栓未进行变动,故制动闸衬与制动轮的间隙不会发生变化。为确认间隙良好,手动打开制动器,用塞尺测量闸衬和制动轮的间隙,应小于 0.7mm。
如间隙不合格,按照以下步骤进行调整:
⑤.1 松开调整螺栓上的锁母。
⑤.2 用开口扳手按顺时针/逆时针方向转动调整螺栓,以便增大/减小间隙。
⑤.3 使用开闸扳手打开制动器,用塞尺检测闸衬和制动轮间隙,应小于 0.7mm。
⑤.4 将调整螺栓的锁母锁紧。

开口扳手
塞尺
手动开闸扳手

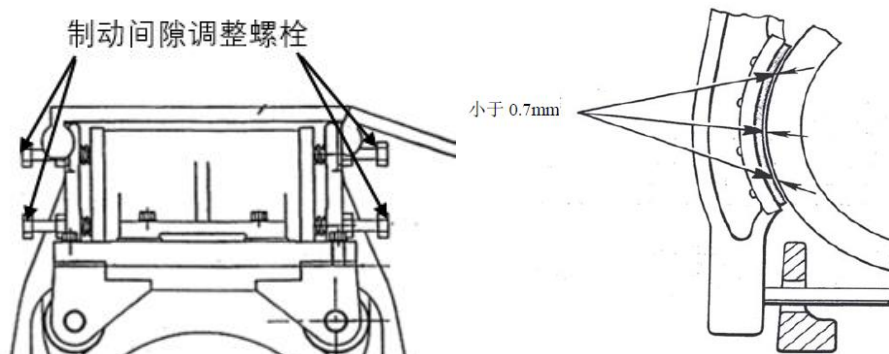

7

❖ 电梯调试及恢复运行:


7.1. 手动盘车至平层，复位盘车开关，复位缓冲器开关（如有自动复位功能，则无需），解除 LOTO，恢复电源，将电梯运行至中层，切断主机电源，观察是否存在溜车现象；

7.2. 按照检规《TSGT7001-2009》（第 2 号修改单）8.10 进行上行制动试验：

- 检验内容与要求：轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止；
- 检验方法：轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部时，断开主开关，检查轿厢停止情况。

7.3 如闸衬进行了更换，还需进行如下测试：

- 空载时，轿箱正常速度上行。
- 达到额定速度时关闭急停开关。
- 用卷尺测量曳引轮圆周上的制动距离。最好在曳引轮上做个标记以便参考。（如下图所示）

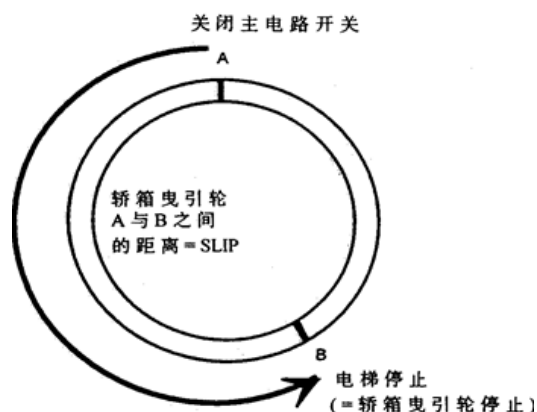

- 检查制动距离是否符合下表，如果超出范围，则对制动弹簧长度进行调整，直至符合标准

手动释放扳手

Field Instruction

OTIS

有齿轮主机整体封装式电磁铁制动器维护保养指导

No.:



Date: 2021-05-24

Page: 10 of 10

轿厢速度(m/s)	制动距离(mm)
0.5	250-280
0.75	450-500
1	750-850
1.5	1500-1700
1.75	2000

5.收尾工作:

- 全程运行电梯 3 次，确认电梯运行正常。
- 清理作业现场的周围环境
- 闭合电源
- 恢复电梯运行